




STANLEY®




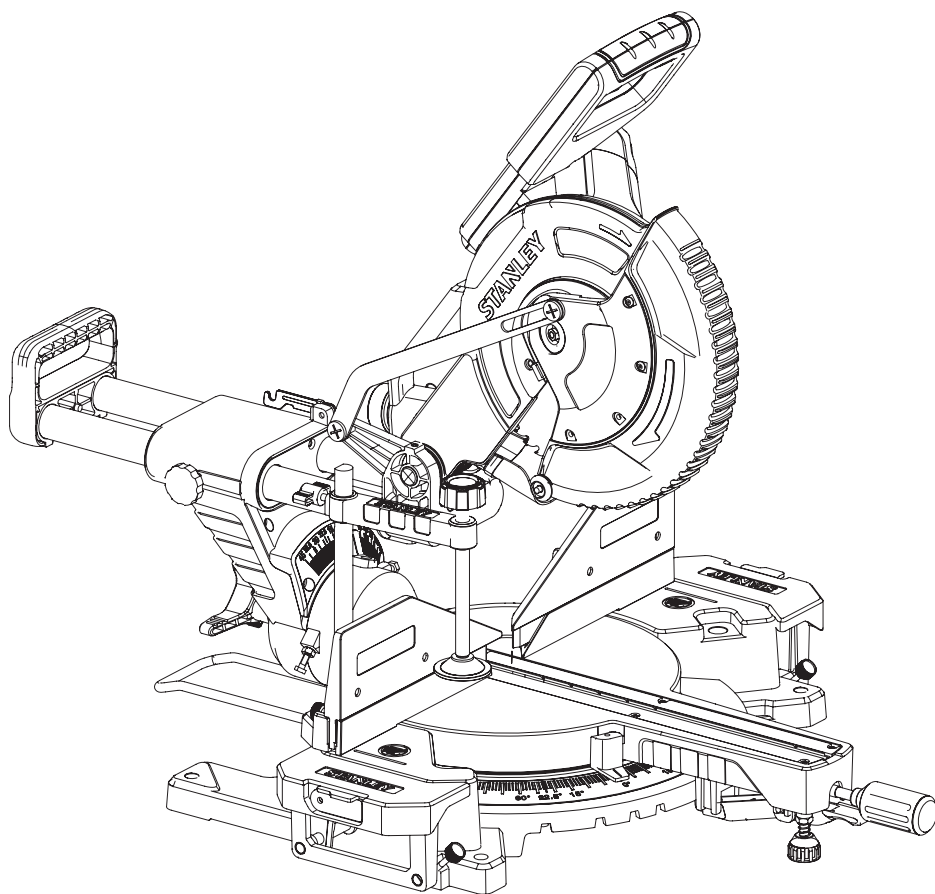





511120 - 04 SK






Preložené z pôvodného návodu







SM1800




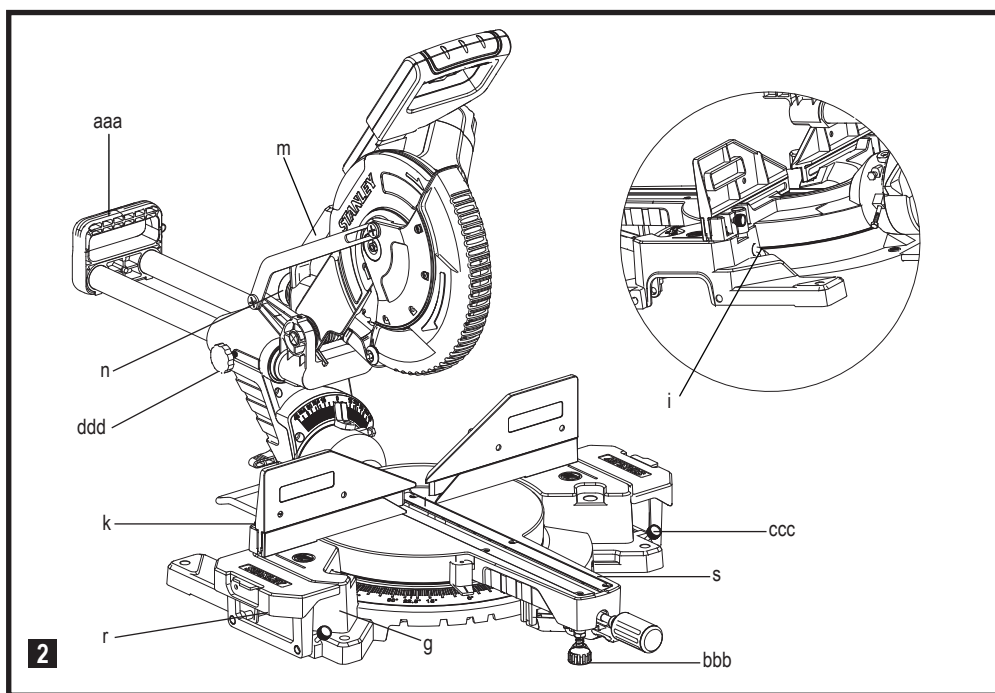
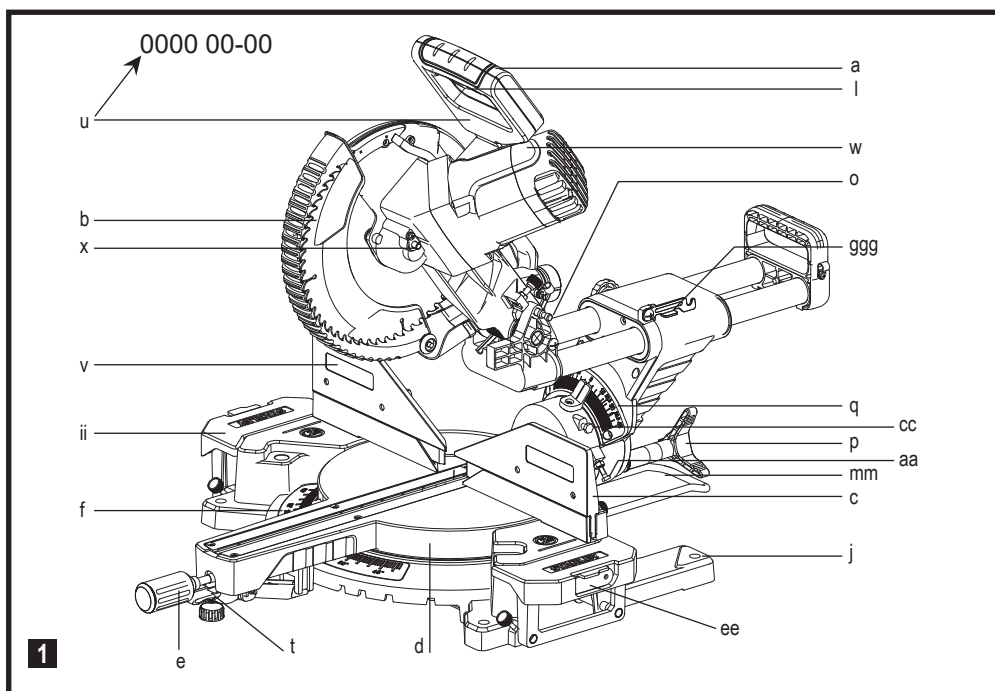


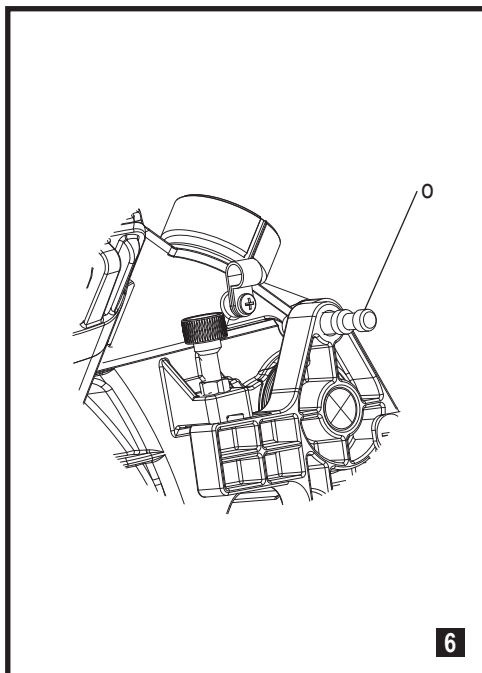
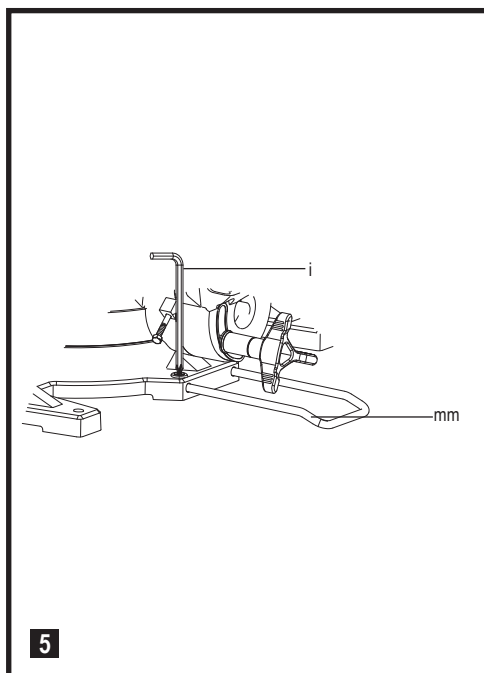
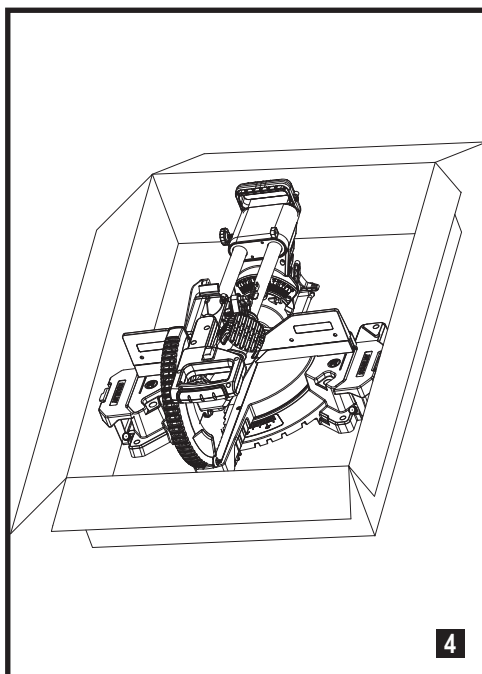
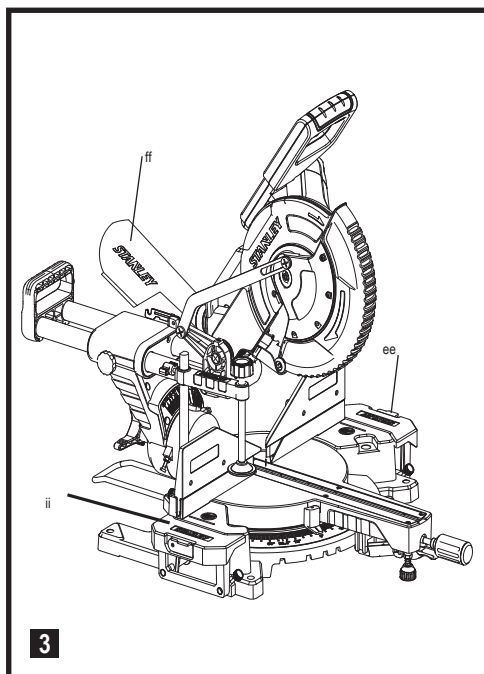





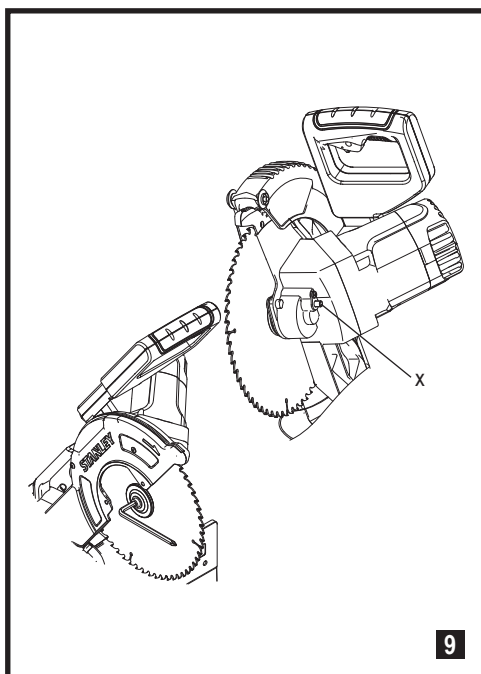
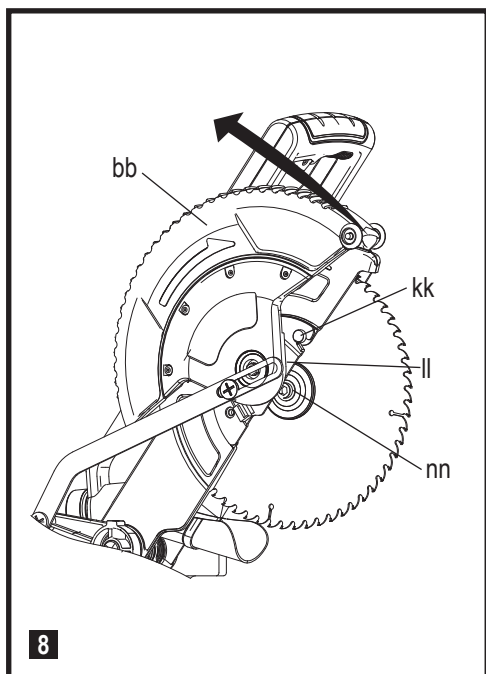
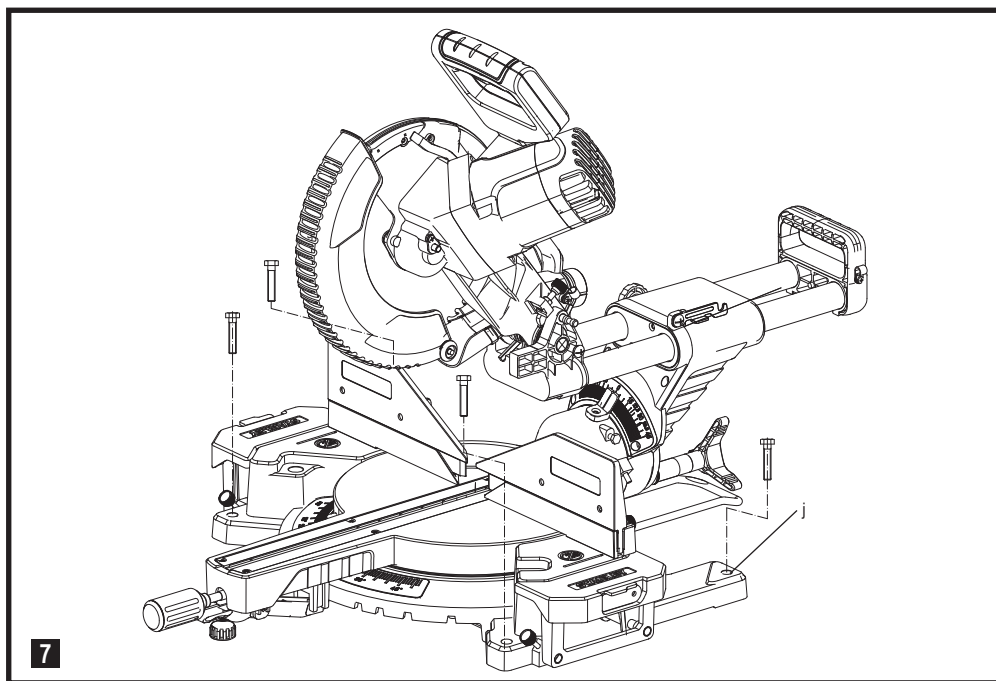


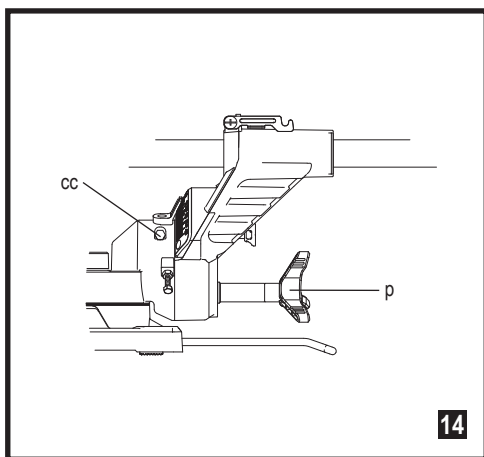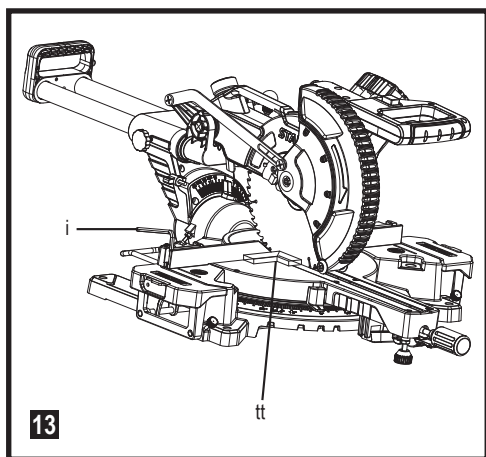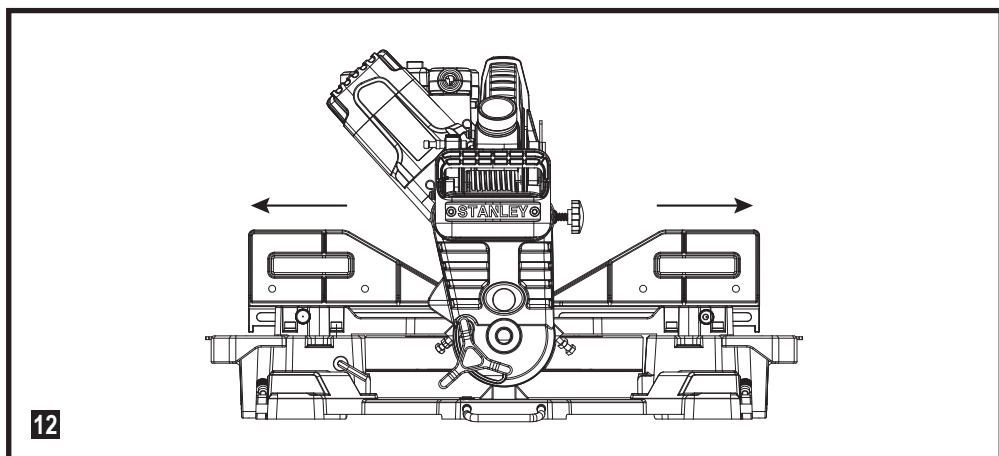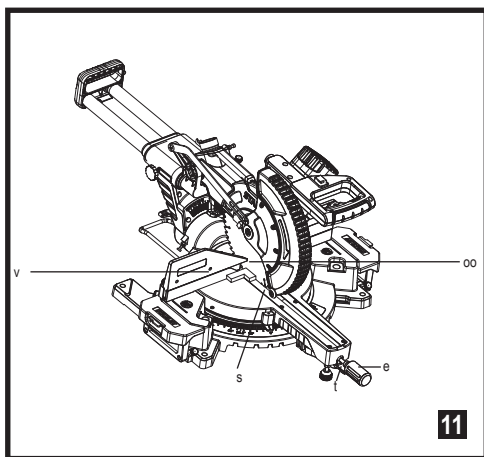
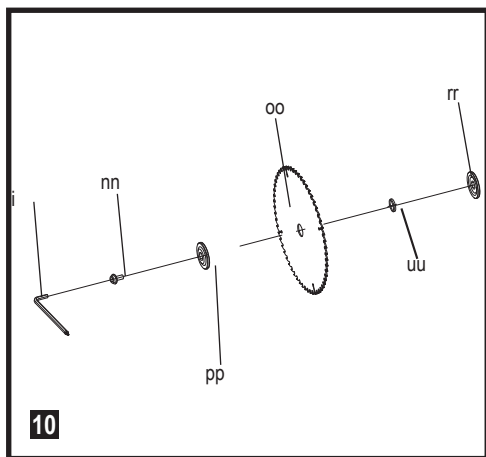


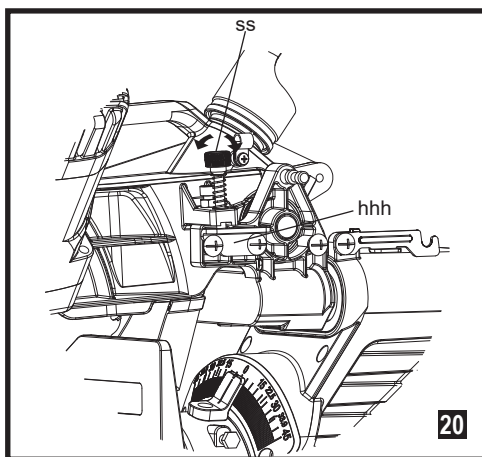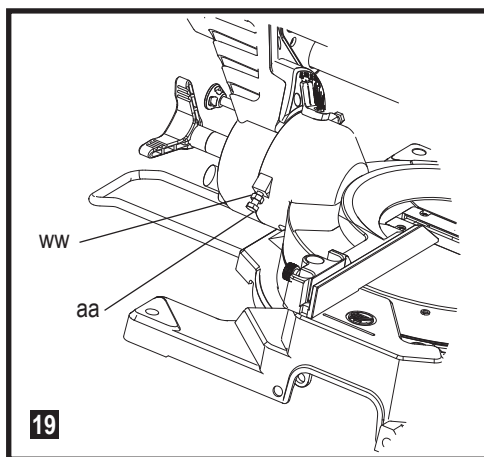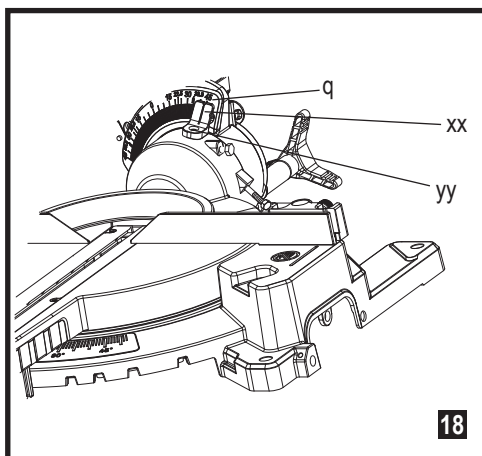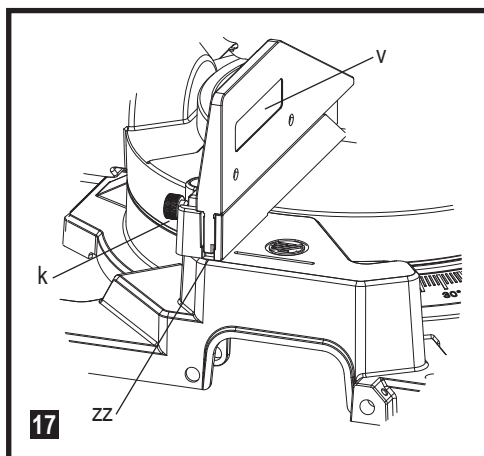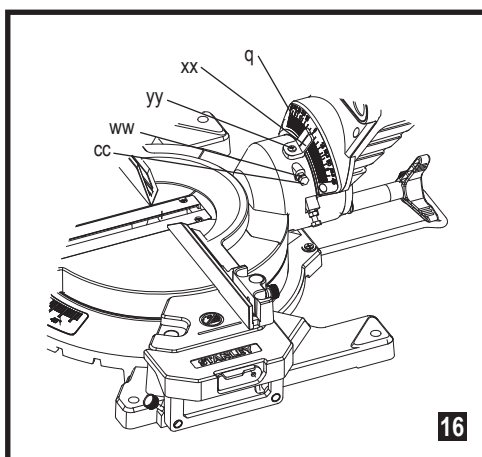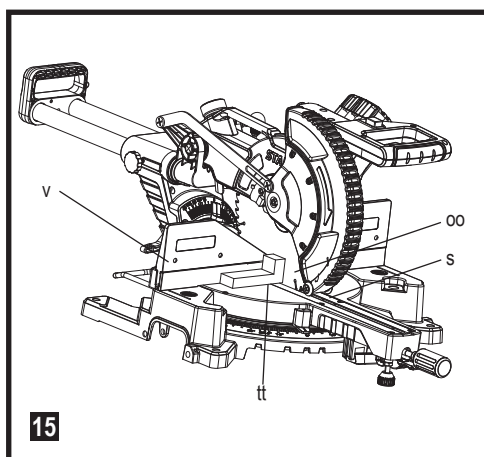

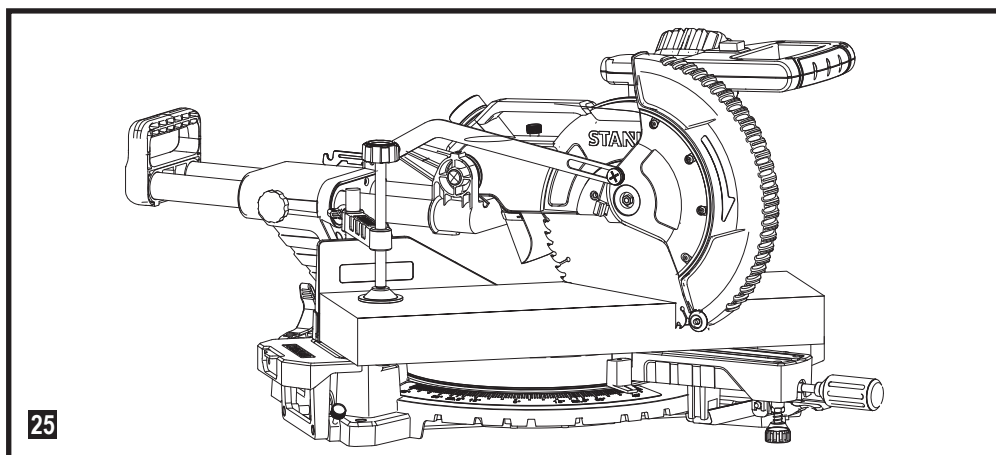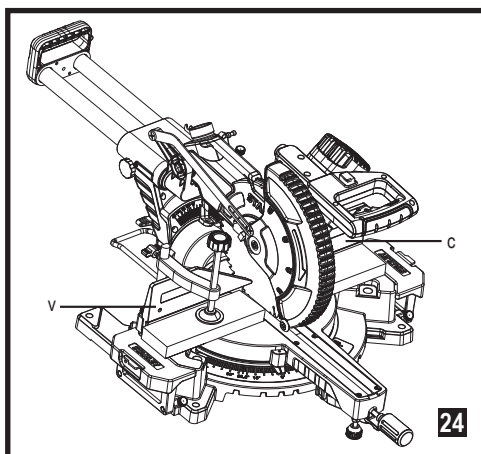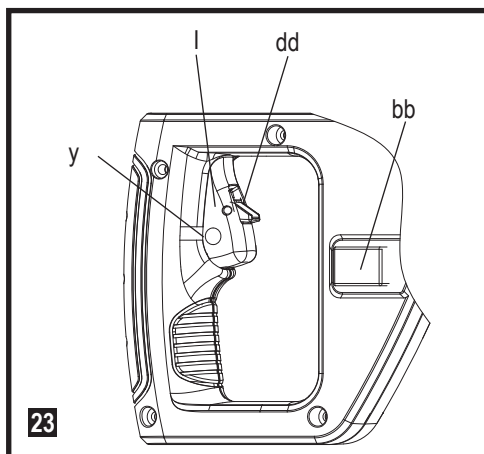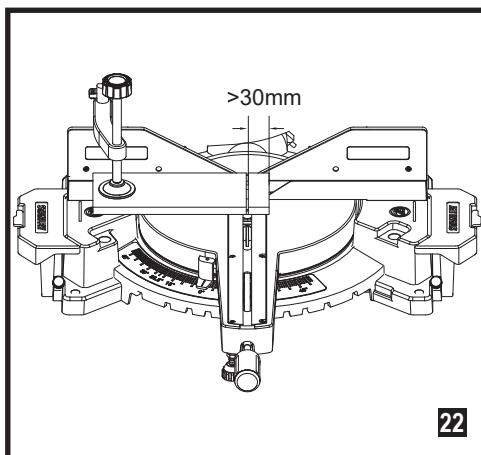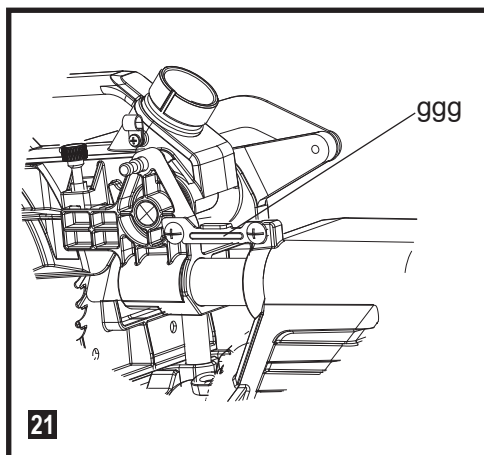

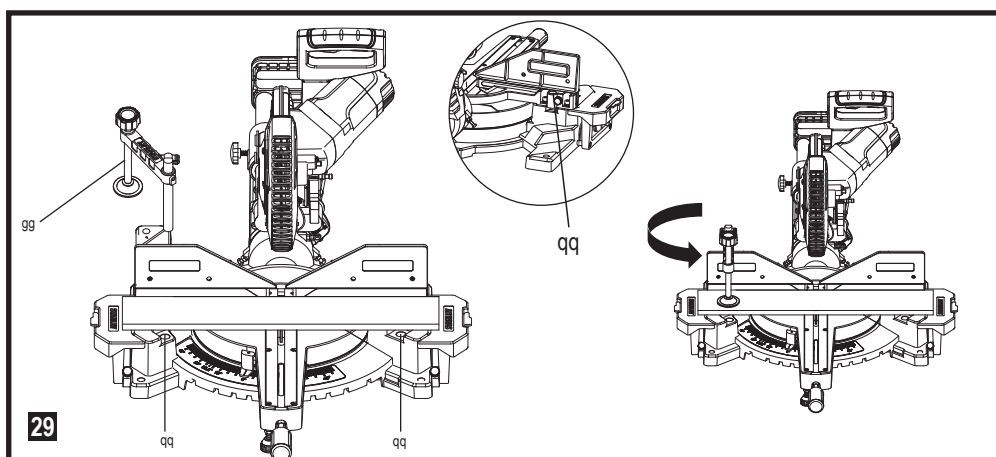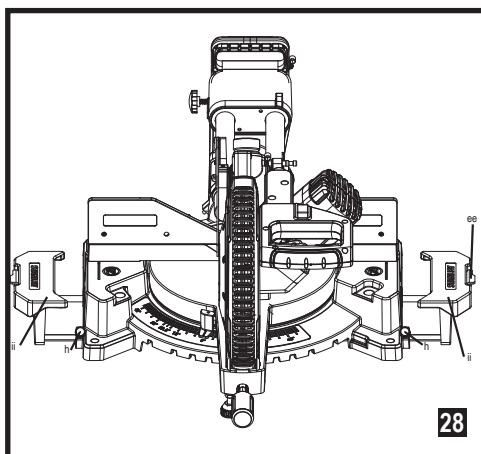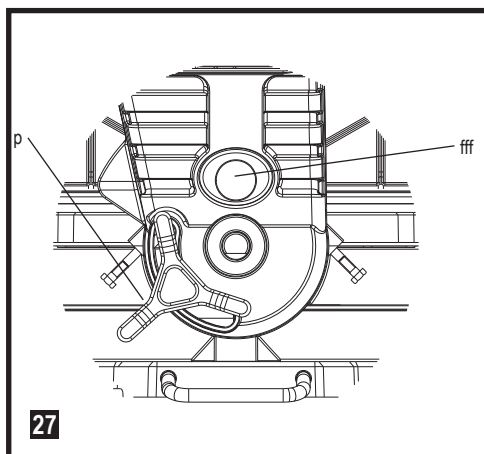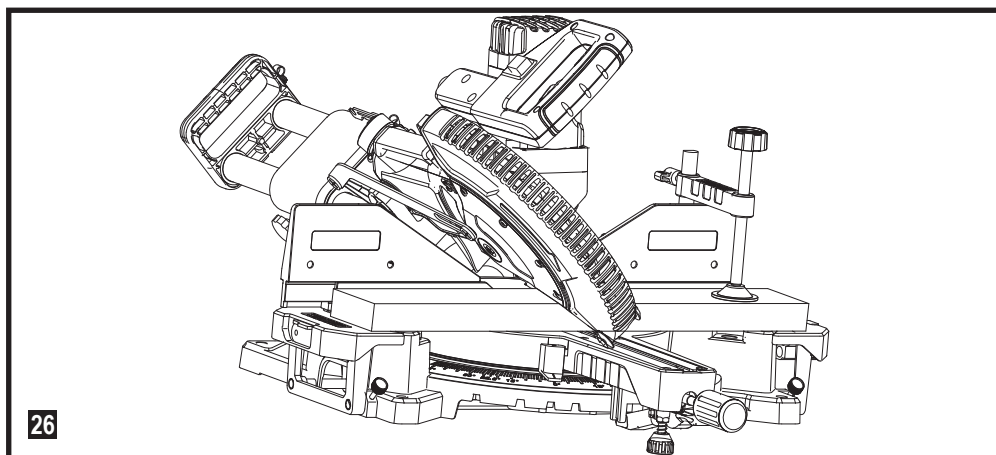

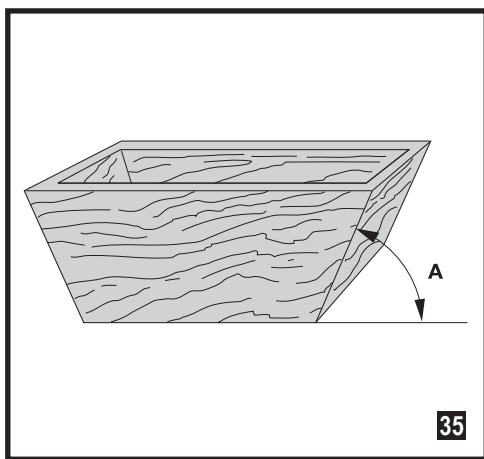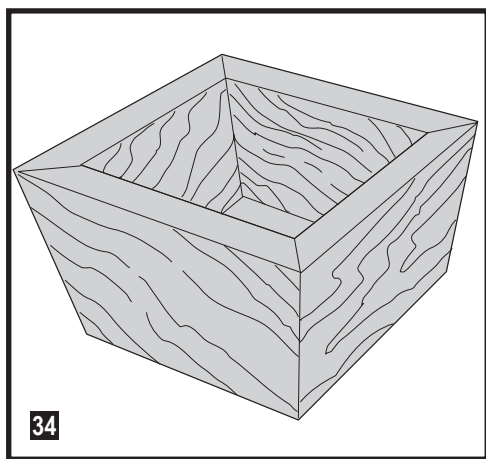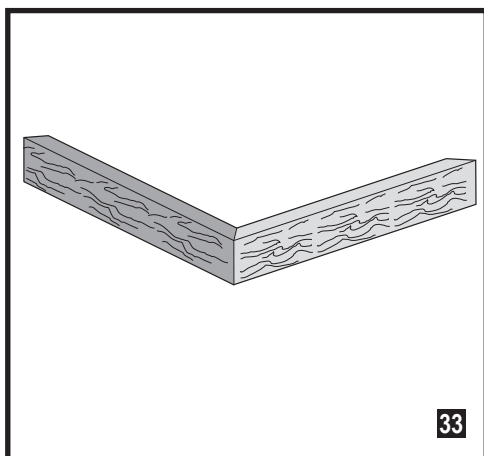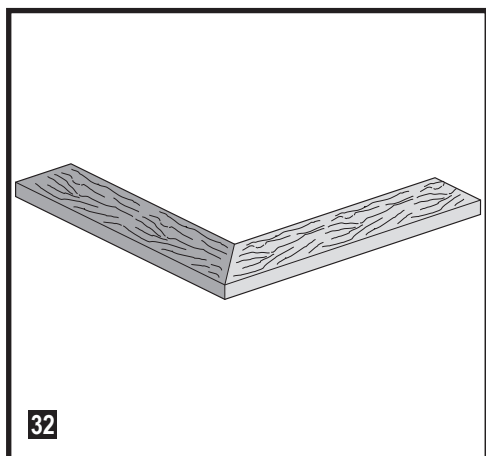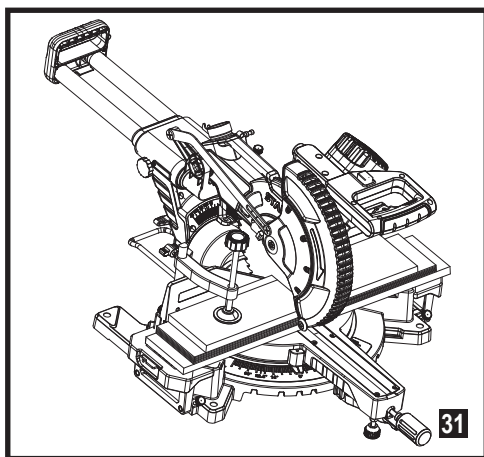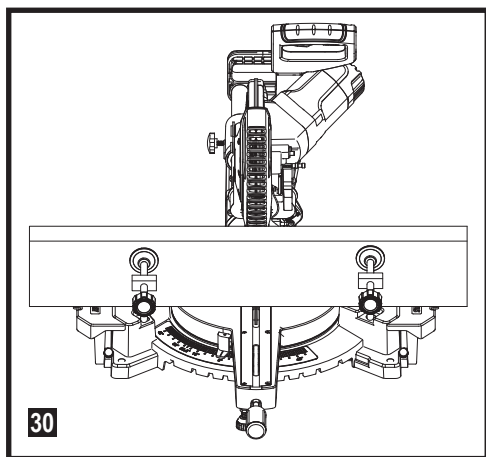

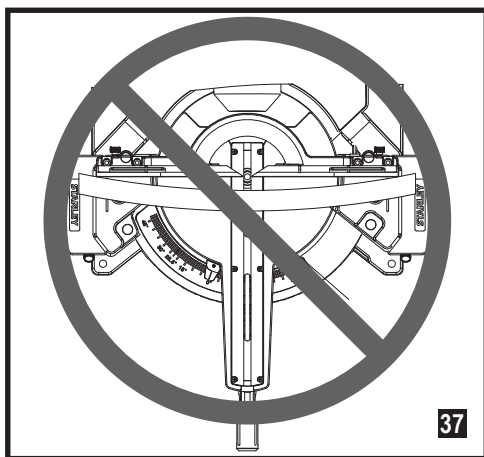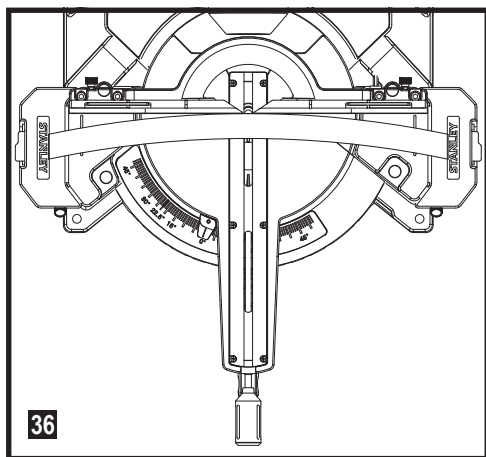

Určené použitie

Vaša pokosová píla STANLEY SM1800 je určená na rezanie dreva a hliníka, drevených výrobkov, hliníkových výrobkov a plastov. Táto pokosová píla jednoducho, presne a bezpečne robí priečne, šikmé a pokosové rezy. Toto náradie je určené iba na profesionálne použitie.

Bezpečnostné pokyny

Základné bezpečnostné výstrahy pre elektrické náradie



VAROVANIE! Naštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a špecifikácie uvedené pre toto elektrické náradie. Nedodržanie nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na budúce použitie. Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1. Bezpečnosť v pracovnom priestore

- a. **Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Neupratané alebo nedostatočne osvetlené priestory sú častou príčinou nehôd.
- b. **Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnej atmosfére, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.** V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
- c. **Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- a. **Zástrčka napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.** Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- b. **Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- c. **Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa tým nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.

- d. **S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.** Zabráňte kontaktu kábla s masťmi, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- e. **Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- f. **Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým chráničom (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

- a. **Pri použití elektrického náradia zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.** Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- b. **Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako maska proti prachu, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko zranenia osôb.
- c. **Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred pripojením napájacieho zdroja alebo vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je jeho spínač v polohe „vypnuté“.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na spínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju v čase, keď je spínač v zapnutej polohe, býva častou príčinou nehôd.
- d. **Pred spustením elektrického náradia z neho vždy odstráňte všetky kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na elektrickom náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť zranenie osôb.
- e. **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiavajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tým bude umožnená lepšia ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- f. **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky.** Dbajte na to, aby sa vaše vlasy a odev nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými časťami zachytené.
- g. **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na odsávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie

príslušenstva na zachytávanie prachu môže zmierniť nebezpečenstvo súvisiace s prachom.

- h. **Nedovoľte, aby istota získaná častým používaním náradia viedla k zníženiu vašej pozornosti a ignorovaniu zásad bezpečnej práce s náradím.** Neopatrnosť pri práci môže spôsobiť vážne zranenie v zlomku sekundy.
4. **Použitie elektrického náradia a jeho údržba**
 - a. **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia.** Pri použití správneho typu elektrického náradia bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
 - b. **Nepoužívajte elektrické náradie, ak jeho spínač nie je možné zapnúť a vypnúť.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
 - c. **Pred nastavovaním elektrického náradia, pred výmenou príslušenstva, alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku napájacieho kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte batériu, ak je vyberateľná.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
 - d. **Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.**
Elektrické náradie je v rukách nezaškolených používateľov nebezpečné.
 - e. **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou elektrického náradia.
 - f. **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi pracuje.
 - g. **Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do úvahy pracovné podmienky a prácu, aká sa má vykonať.**
Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.
 - h. **Udržujte rukoväti a všetky povrchy na uchopenie čisté a suché a dbajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivami.** Klzké rukoväti a povrchy na uchopenie

neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.

5. Servis

- a. **Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné diely.**
Tým zaistíte zachovanie bezpečného stavu elektrického náradia.

Bezpečnostné pokyny pre pokosové pily

- ◆ **Pokosové pily sú určené na rezanie dreva alebo výrobkov z dreva. Tieto pily sa nesmú používať s brúsnymi rozbrusovacími kotúčmi na rezanie železných materiálov, ako sú tyče, výstuže, svorníky atď.** Brúsny prach spôsobuje zablokovanie pohybujúcich sa dielov, akým je napríklad spodný kryt. Iskry vznikajúce pri rozbrusovaní spôsobia spálenie spodného krytu, vložky stola a ďalších plastových dielov.
- ◆ **Kedykoľvek je to možné, použite na upnutie obrobku svorky. Ak budete obrobok podopierať rukou, vaša ruka musí byť stále vo vzdialenosti minimálne 100 mm od jednej alebo druhej strany pilového kotúča. Nepoužívajte túto pílu na rezanie obrobkov, ktoré sú príliš malé, aby mohli byť bezpečne upnuté alebo držané rukou. Ak sa bude vaša ruka nachádzať príliš blízko pri pilovom kotúči, hrozí zvýšené riziko zranenia spôsobeného kontaktom s pilovým kotúčom.**
- ◆ **Obrobok musí byť nehybný a upnutý alebo sa musí pridržiavať pri pravítku aj pri pracovnom stole. Neposúvajte obrobok do pilového kotúča a nikdy nerezte voľne od ruky. Neupravené alebo pohybujúce sa obrobky môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou, čo môže viesť k spôsobeniu zranenia.**
- ◆ **Pretláčajte pílu cez obrobok. Nepretahujte pílu cez obrobok. Pri vykonávaní rezu zdvihnite hlavu pily a pretiahnite ju cez obrobok bez toho, aby ste vykonávali rez, spustíte motor, stlačte hlavu pily dole a pretlačte pílu cez obrobok.** Rezanie s maximálnym zdvihom pravdepodobne spôsobí pohyb pilového kotúča po hornej časti obrobku a prudké vymrštenie zostavy pilového kotúča smerom k obsluhu.
- ◆ **Nikdy neprekrižujte ruky nad určenou čiarou rezu, a to pred aj za pilovým kotúčom.**
Prekriženie rúk pri držaní obrobku, to znamená držanie obrobku ľavou rukou vzhľadom na pravú stranu pilového kotúča a naopak, je veľmi nebezpečné.
- ◆ **Ak sa pilový kotúč otáča, ani jednou rukou nesiahajte za vodidlo tak, aby bola vaša ruka bližšie než 100 mm od pravej alebo ľavej strany pilového kotúča, aby ste odstránili zvyšky materiálu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu. Blízkosť rotujúceho pilového kotúča pri**

Vašej ruke nemusí byť úplne jasná a môže dôjsť k Vášmu vážnemu zraneniu.

- ◆ **Pred rezaním obrobok skontrolujte. Ak je obrobok ohnutý alebo inak deformovaný, upnite ho tak, aby bola vonkajšia deformovaná strana otočená k vodiču. Vždy sa uistite, či nie je pozdĺž čiaru rezu medzi obrobkom, vodičom a stolom žiadna vôľa.** Ohnuté alebo deformované obrobky sa môžu krútiť alebo posúvať, čo môže spôsobiť zablokovanie alebo pretáčanie počas rezania. Na obrobku nesmú byť žiadne klince alebo cudzie predmety.
- ◆ **Nepoužívajte túto pílu, kým sa zo stola píly neodstránia všetky nástroje a náradie, zvyšky dreva atď., mimo obrobku.** Malé kúsky materiálu, zvyšky dreva alebo iné predmety, ktoré sa dostanú do kontaktu s rotujúcim pilovým kotúčom, môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou.
- ◆ **Vždy reže iba jeden obrobok.** Viac obrobkov poskladaných na sebe nie je možné zodpovedajúcim spôsobom upnúť alebo upevniť, a preto môže dôjsť k ich zablokovaniu o pilový kotúč alebo k ich posuvu počas rezu.
- ◆ **Zaistite, aby bola táto pokosová píla pred použitím namontovaná alebo umiestnená na rovnom a pevnom pracovnom povrchu.** Rovný a pevný pracovný povrch znižuje riziko, keď by sa pokosová píla mohla stať nestabilnou.
- ◆ **Plánujte svoju prácu. Vždy, keď zmeníte nastavenie uhla šikmého alebo pokosového rezu, zaistíte, aby bolo správne nastavené nastaviteľné vodidlo tak, aby podopieralo obrobok a aby nebolo v kontakte s pilovým kotúčom alebo so systémom krytov.** Vykonajte kompletný simulovaný rez bez toho, aby ste zapli pílu a bez obrobku na stole píly, aby ste sa uistili, či nedôjde k žiadnemu porušeniu alebo ohrozeniu vodidla.
- ◆ **Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než horná časť stola, používajte vhodné predlžovacie stoly alebo stojany.** Pri obrobkoch, ktoré sú širšie alebo dlhšie než stôl tejto pokosovej píly a ktoré nie sú bezpečne podporené, môže dôjsť k ich náklonu. Ak sa odrezaná časť alebo obrobok pohnú, môžu spôsobiť zdvihnutie spodného krytu alebo môžu byť vymrštené rotujúcim pilovým kotúčom.
- ◆ **Nevyžívajte inú osobu ako náhradu za predlžovací stôl alebo pomocnú podperu.** Nestabilná podpera obrobku môže spôsobiť zablokovanie pilového kotúča alebo posuv obrobku počas rezu, čo môže spôsobiť váš kontakt alebo kontakt vášho pomocníka s pilovým kotúčom.
- ◆ **Odrezaná časť obrobku nesmie byť žiadnym spôsobom vzpričená alebo pritlačená k rotujúcemu pilovému kotúču.** Ak je vykonané akékoľvek

obmedzenie, napríklad pomocou dĺžkových dorazov, odrezaná časť obrobku sa môže dostať do kontaktu s pilovým kotúčom a môže byť prudko vymrštená.

- ◆ **Na riadne podoprenie kruhových materiálov, ako sú tyče alebo rúrky, vždy používajte svorky alebo vhodné upínacie prostriedky.** Tyče majú počas rezu tendenciu k odvaľovaniu, ktoré spôsobuje „zahryznutie“ pilového kotúča a vtiahovanie obrobku s vašou rukou do pilového kotúča.
- ◆ **Pred kontaktom s obrobkom nechajte pilový kotúč dosiahnuť maximálne otáčky.** Tak bude znížené riziko vymrštenia obrobku.
- ◆ **Ak dôjde k zablokovaniu obrobku alebo pilového kotúča, vypnite túto pokosovú pílu.** Počkajte, kým nedôjde k zastaveniu všetkých pohybujúcich sa dielov, odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a/alebo vyberte z náradia akumulátor. Potom odstráňte zablokovaný materiál. Ak budete pokračovať v rezaní so zablokovaným obrobkom, mohlo by dôjsť k strate kontroly nad náradím alebo k poškodeniu tejto pokosovej píly.
- ◆ **Po dokončení rezu a pred odstránením odrezku uvoľnite spínač, držte hlavu píly v spodnej polohe a počkajte, kým nedôjde k zastaveniu pilového kotúča.** Siahanie do blízkosti dobiehajúceho pilového kotúča je nebezpečné.
- ◆ **Pri vykonávaní nekompletného rezu alebo pri uvoľnení spínača pred nastavením hlavy píly do úplnej spodnej polohy držte pevne rukoväť.** Brzdny účinok píly môže spôsobiť náhly pohyb hlavy píly smerom dole, čo predstavuje riziko spôsobenia zranenia.
- ◆ **Vyvarujte sa nekontrolovaného uvoľnenia hlavy píly z polohy úplne dole.**

Ďalšie bezpečnostné pokyny pre pokosové píly

- ◆ Náradie je vybavené špeciálne upraveným napájacím káblom, ktorého výmenu smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis.
- ◆ Nepoužívajte túto pílu na rezanie iných materiálov, než sú materiály odporúčané výrobcom.
- ◆ Rezanie plastov, dreva pokrytého miazgou a iných materiálov môže spôsobiť hromadenie roztaveného materiálu na špičkách zubov kotúča a na stredovej časti pilového kotúča, čím sa zvýši riziko prehriatia a zasekávania pilového kotúča pri rezaní.
- ◆ Nepoužívajte náradie bez inštalovaných bezpečnostných krytov, ak neplnia tieto kryty svoju funkciu, alebo ak sa správne nevykonávala ich údržba.
- ◆ Pri vykonávaní šikmých rezov zaistíte, aby bolo rameno píly bezpečne upevnené.
- ◆ Dbajte na to, aby bola podlaha okolo píly rovná, uprataná a bez zvyškov materiálov, napríklad pilín alebo odrezkov.

- ◆ Používajte správne nabrúsené pilové kotúče. Neprekračujte maximálne otáčky vyznačené na kotúči.
- ◆ Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú riadne dotiahnuté všetky poistné skrutky a upínacie rukoväti.
- ◆ Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju, nikdy nekladajte ruky do pracovného priestoru pilového kotúča.
- ◆ Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť pohybujúci sa pilový kotúč jeho zablokováním pomocou náradia alebo iného predmetu.
- ◆ Pred použitím každého príslušenstva si naštudujte návod na obsluhu. Nesprávne použitie príslušenstva môže spôsobiť poškodenie.
- ◆ Pri manipulácii s pilovým kotúčom používajte držiak alebo rukavice.
- ◆ Pred použitím náradia sa uistite, či je správne namontovaný pilový kotúč.
- ◆ Uistite sa, či sa pilový kotúč otáča správnym smerom.
- ◆ Pri drážkovaní buďte opatrní.
- ◆ Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších priemerov, než sa odporúča. Parametre pilového kotúča sú uvedené v technických údajoch. Používajte iba pilové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
- ◆ Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pilových kotúčov s menšou prevádzkovou hlučnosťou.
- ◆ Nepoužívajte pilové kotúče HSS.
- ◆ Nepoužívajte prasknuté alebo poškodené pilové kotúče.
- ◆ Nepoužívajte žiadne brúsne alebo diamantové kotúče.
- ◆ Nikdy nepoužívajte pílu bez krytu s drážkou pre pilový kotúč.
- ◆ Pred uvoľnením spínača vytiahnite pilový kotúč z rezu v obrobku.
- ◆ Ak chcete zablokovat' hriadeľ motora, nikdy neblokujte ventilátor.
- ◆ Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt pilového kotúča pri vašej píle sa automaticky zdvihne. Hneď ako bude stlačená uvoľňovacia páka (cc) zaistenia hlavy píly, kryt sa spustí cez pilový kotúč.
- ◆ Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou, ak nie je píla vypnutá. Ochranný kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri vykonávaní kontroly píly.
- ◆ Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie otvory na kryte motora a či nie sú tieto otvory zanesené pilinami.
- ◆ Hneď ako je kryt s drážkou pre pilový kotúč opotrebovaný, vymeňte ho. Pozrite dodaný zoznam náhradných dielov.
- ◆ Odpojte pílu od elektrickej siete pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred výmenou pilového kotúča.
- ◆ Nikdy nečistite alebo nevykonávajte údržbu, ak je píla ešte v chode a ak sa nenachádza hlava píly v pokojovej polohe.
- ◆ Ak je to možné, vždy namontujte túto pílu na pracovný stôl.
- ◆ Predná časť krytu je z dôvodu lepšej viditeľnosti počas rezu opatrená lamelami. I keď clona s lamelami výrazne znižuje množstvo odletujúcich zvyškov materiálu, v kryte sú otvory, a preto musíte pri práci vždy používať ochranné okuliare.
- ◆ Pri rezaní dreva pripojte pílu k zariadeniu na zachytávanie pilín a prachu. Vždy berte do úvahy faktory, ktoré majú vplyv na pôsobenie prachu na obsluhu píly, ako sú: — Typ rezaného materiálu (drevotrieska vytvára pri rezaní viac prachu ako prírodné drevo). — Ostrosť pilového kotúča. — Správne nastavenie pilového kotúča. — Odsávacie zariadenie s rýchlosťou prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s. Zaisťte správne nastavenie lokálneho odsávania, ochranných krytov, odvádzacích korýt a sklzov.
- ◆ Berte, prosím, do úvahy nasledujúce faktory ovplyvňujúce pôsobenie hlučtu na prítomné osoby: — Používajte pilové kotúče so zníženou hlučnosťou. — Používajte iba správne nabrúsené pilové kotúče;
- ◆ Údržba stroja sa musí vykonávať pravidelne.
- ◆ Poruchy na stroji, vrátane ochranných krytov alebo rezných kotúčov, oznámte ihneď, hneď ako budú zistené.
- ◆ Zaisťte zodpovedajúce celkové alebo lokálne osvetlenie.
- ◆ Zaisťte, aby bola obsluha adekvátne preškolená v použití, nastavení a obsluhu tohto stroja.
- ◆ Uistite sa, či sú všetky dištančné vložky a krúžky hriadeľa vhodné na účely, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu.
- ◆ Vyvarujte sa odstraňovania akýchkoľvek odrezkov alebo iných častí obrobku z priestoru rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly v pokojovej polohe
- ◆ Nikdy nerezte obrobky kratšie než 30 mm (obr. 34).
- ◆ Ak nie je tento stroj vybavený prídavnými podperami, môžu sa rezať obrobky s nasledujúcimi maximálnymi rozmermi: — Výška 75 mm, šírka 140 mm a dĺžka 460 mm — Dlhšie obrobky musia byť podoprené vhodným podperným stolom (pracovná podpera). Vždy bezpečne upnite obrobok.
- ◆ Ak dôjde k nehode alebo k poruche stroja, okamžite stroj vypnite a odpojte od napájacieho zdroja.
- ◆ Vykonajte záznam o poruche a vhodným spôsobom tento stroj označte, aby ste zabránili ostatným osobám v jeho používaní.
- ◆ Ak dôjde k zablokovaniu pilového kotúča, ktoré bude spôsobené nadmernou posuvnou silou počas rezania, zastavte stroj a odpojte napájanie. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pilový pás voľne otáča. Zapnite náradie

znovu a začnite znovu rez s použitím menšej posuvnej sily.

- ◆ Nikdy nerezte ľahké zliatiny, najmä horčík.
- ◆ Kedykoľvek to situácia umožňuje, upevnite stroj k stolu pomocou skrutiek.

Zvyškové riziká

Pri použití pil vznikajú nasledujúce riziká:

– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- ◆ Poškodenie sluchu.
- ◆ Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami rotujúceho pilového kotúča.
- ◆ Riziko zranenia pri výmene pilového kotúča.
- ◆ Riziko pritiačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmi.
- ◆ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového a materiálu MDF.

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích problémov:

- ◆ Pri rezaní dreva nie je pripojené žiadne odsávacie zariadenie.
- ◆ Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je spôsobené zanesenými filtermi.

Hlučnosť

Deklarovaná úroveň hluku uvedená v technických údajoch a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN62841 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivého náradia medzi sebou. Deklarované hodnoty týkajúce sa hluku sa môžu tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.

Varovanie! Úroveň hluku pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti od spôsobu použitia náradia.

Úroveň hluku môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia. Pri stanovení času pôsobenia vibrácií z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy 2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, musí predbežný odhad pôsobenia hluku brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a keď je v chode naprázdno.

Štítky na náradí

Na stroji sú nasledujúce piktogramy a tiež dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby a je vytlačený na skríni.

Príklad: 2019 XX XX

Rok výroby



Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika zranenia si používateľ musí prečítať návod na použitie.



Používajte bezpečnostné ochranné okuliare.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte masku proti prachu.



Nebezpečná zóna – Udržujte prsty a ruky v bezpečnej vzdialenosti od pilového kotúča.



Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pilového kotúča



UPOZORNENIE Nepozerajte sa do zdroja svetla



Pri manipulácii s pilovými kotúčmi používajte rukavice.

Elektrická bezpečnosť



Toto náradie je opatrené dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napájací zdroj zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

- ◆ Ak je poškodený napájací kábel, musí sa vymeniť u výrobcu alebo v autorizovanom servise STANLEY, aby sa zabránilo možným rizikám.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak je nutné použitie predlžovacieho kábla, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka 30 m. V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

Prierez kábla (mm²)	Menovitý prúd kábla (A)
0,75	6
1,00	10
1,50	15
2,50	20
4,00	25

Dĺžka kábla (m)						
	7,5	15	25	30	45	60

Napájacie napätie	Ampéry	Menovitý prúd kábla (A)					
230	0 – 2,0	6	6	6	6	6	6
	2,1 – 3,4	6	6	6	6	6	6
	3,5 – 5,0	6	6	6	6	10	15
	5,1 – 7,0	10	10	10	10	15	15
	7,1 – 12,0	15	15	15	15	20	20
	12,1 – 20,0	20	20	20	20	25	–

Popis

Hlavné časti tohto výrobku sú nasledujúce.

- Ovládacia rukoväť
- Spodný kryt
- Pravá strana, vodidlo
- Stôl
- Upínacia skrutka pokosových rezov
- Meradlo pokosových rezov
- Základňa
- Upínacia skrutka predĺženia
- Kľúč
- Montážne otvory na upevnenie pily
- Upínacia skrutka vodidla
- Spúšťač spínač
- Rukoväť na prenášanie
- Adaptér na odsávanie prachu
- Zaistovací kolík
- Upínacia skrutka pre šikmé rezy
- Meradlo šikmých rezov
- Miesto na uchopenie
- Kryt s drážkou pre pilový kotúč
- Zarážka pokosu
- Dátumový kód
- Ľavá strana, vodidlo
- Koncová krytka
- Zaistenie hriadeľa
- Otvor pre visiacu zámku
- Doraz uhlovej polohy
- Doraz nastavenia polohy šikmého rezu
- Spínač LED
- Doraz nastavenia polohy zvislého rezu
- Odstavovacia páčka
- Dĺžkový doraz
- Vak na prach
- Vertikálna úpinka
- Pracovná podpera
- Dorazová skrutka vodidla
- Zadná podpera
- Zadná rukoväť
- Podpera ramena pokosových rezov

- Upínacia skrutka pracovnej podpory
- Zaistovací gombík vodiacich tyčí
- Zaistovací gombík šikmých rezov
- Ovládanie dorazu posuvu

Zostavenie a nastavenie

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte napájací kábel od siete pred každým nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou nástrojov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Vybavenie (obr. 2, 4, 5, 6)

- Vyberte pilu opatrne z obalového materiálu uchopením za rukoväť na prenášanie (m).
- Použite dodaný kľúč na kotúč (i) na inštaláciu zadnej podpory (mm) k zadnej časti základne (g).
- Zatlačte ovládaciu rukoväť (a) dole a vytiahnite zaistovací kolík (o) z jeho polohy ako na uvedenom obrázku.
- Zľahka uvoľnite stlačenie a nechajte hlavu pily zdvihnúť až do maximálnej výšky.

Montáž na pracovný stôl (obr. 6)

- Vo všetkých štyroch pätkách pily sú otvory (j), ktoré slúžia na upevnenie k pracovnému stolu. Pílu vždy pevne pripevnite, aby ste zabránili jej pohybu. Ak chcete zvýšiť komfort pri prenášaní pily, môžete namontovať pílu na dosku z preglejky s hrúbkou maximálne 15 mm, ktorá môže byť pripevnená k pracovnému stolu a ktorá sa môže neskôr ľahko uvoľniť a preniesť na iné pracovisko, kde sa znovu upne pomocou svoriek.
- Pri upevňovaní pily na dosku dbajte na to, aby upevňovacie skrutky z tejto dosky nevyčnívali. Doska z preglejky musí dokonale sedieť na pracovnej ploche stola. Ak upínate pílu k pracovnej ploche, upínajte ju iba na upínacích výstupkoch, na ktorých sa nachádzajú otvory pre montážne skrutky. Upnutie pily pomocou iných upínacích miest bude mať nesprávny vplyv na funkciu pily.
- Ak chcete zabrániť zablokovaniu kotúča alebo nepresnostiam, zaistite, aby nebola montážna plocha skrútená a aby bola rovná. Ak dochádza na pracovnej ploche ku kolísaniu pily, umiestnite pod jednu opornú nohu tenký kusok materiálu, aby došlo k vyrovnaniu pily.

Montáž pilového kotúča (obr. 8, 9, 10)

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite náradie a odpojte napájací kábel od siete pred každým nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkoľvek nastavením, pred výmenou nástrojov alebo pred vykonávaním opráv. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

- Nikdy nestláčajte tlačidlo zaistenia hriadeľa, ak je pilový kotúč v zábere alebo ak dobíeha.

- ◆ Nerežte s touto pokosovou pilou ľahké zliatiny a železné kovy (s obsahom železa alebo ocele) alebo murivo či výrobky s vlákniťm cementom.
- ◆ Pri rezaní rôznych materiálov je nutné používať zodpovedajúci kotúč.
- ◆ Spodný kryt držte vo zdvihnutej polohe a povoľte skrutku držiaka krytu (kk) tak, aby sa držiak krytu (ll) zdvihol dostatočne na to, aby bol prístup k upínacej skrutke pilového kotúča (nn).
- ◆ Jednou rukou stlačte dole zaistovacie tlačidlo hriadeľa (x) a druhou rukou pomocou dodaného kľúča (i) otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek povoľte upínaciu skrutku pilového kotúča s ľavým závitom (nn).

Varovanie! Ak chcete použiť zaistenie hriadeľa, stlačte tlačidlo ako na uvedenom obrázku a rukou otáčajte hriadeľom, kým neucítite zaistenie poistky.

Držte stále zaistovacie tlačidlo, aby ste zabránili otáčaniu hriadeľa.

- ◆ Odskrutkujte upínaciu skrutku pilového kotúča (nn) a odoberte vonkajšiu prírubu (pp).
- ◆ Nasaďte nový pilový kotúč (oo) na adaptér pilového kotúča (uu) nachádzajúci sa priamo na vnútornej prírubu (rr) a uistite sa, či zuby na spodnej časti pilového kotúča smerujú k zadnej časti pily (smerom od obsluhy).
- ◆ Nasaďte späť vonkajšiu prírubu (pp).
- ◆ Starostlivo utiahnite upínaciu skrutku pilového kotúča (nn) otáčaním proti smeru pohybu hodinových ručičiek a druhou rukou súčasne držte stlačené zaistovacie tlačidlo hriadeľa.
- ◆ Vráťte držiak krytu (ll) do jeho pôvodnej polohy a pevne utiahnite skrutku držiaka krytu (kk), ktorý ho upevňuje na určenom mieste.

Varovanie! Dbajte na to, aby sa výmena pilového kotúča vykonávala iba opísaným spôsobom. Používajte len pilové kotúče špecifikované v časti Technické údaje.

Varovanie! Držiak krytu (ll) sa musí pred spustením pily vrátiť do pôvodnej polohy a skrutka držiaka krytu (kk) musí byť utiahnutá.

Varovanie! Nedodržanie vyššie uvedeného pokynu môže mať za následok kontakt krytu s rotujúcim kotúčom, čo môže spôsobiť poškodenie pily a vážne zranenie obsluhy. Vaša pokosová píla bola presne nastavená už vo výrobnom závode. Ak je nutné opätovné nastavenie z dôvodu dopravy a prenášania pily, alebo aj z iného dôvodu, riadte sa pri nastavovaní vašej pily nasledujúcimi krokmi. Hneď ako pílu raz nastavíte, toto presné nastavenie musí zostať zachované.

Kontrola a nastavenie meradla pokosových rezov (obr. 11, 12, 13)

- ◆ Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (e), stlačte dole záračku pokosu (t), aby sa uvoľnilo rameno pokosových rezov. Otočte rameno pokosových rezov tak, aby sa západka nachádzala v polohe s hodnotou 0° pre

pokosový rez. Neutahujte upínaciu skrutku pokosových rezov (e).

- ◆ Stlačte hlavu pily dole tak, aby sa pilový kotúč práve zasunul do drážky pre pilový kotúč (s).
- ◆ Umiestnite uholník (tt) k ľavej časti vodidla (v) a k pilovému kotúču (oo), (obr. 11).

Varovanie! Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov pilového kotúča.

Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:

- ◆ Uťahnite upínaciu skrutku pokosových rezov (e). Povoľte upínaciu skrutku vodidla (k), odoberte ľavé bočné vodidlo (v) a pravé bočné vodidlo (c).
- ◆ Povoľte 4 skrutky so šesťhrannou hlavou za vodidlom, nastavte vodidlo základne proti uholníku (tt).
- ◆ Uťahnite skrutky so šesťhrannou hlavou a nainštalujte bočné vodidlo. Kľúč (i) na utiahnutie skrutiek so šesťhrannou hlavou na vodidle v poradí od pravej strany.

Kontrola a nastavenie pilového kotúča vzhľadom na stôl

(Obr. 14, 15, 16)

- ◆ Povoľte upínaciu skrutku šikmého rezu (p).
- ◆ Zatlačte rameno pokosových rezov doprava, aby bolo úplne zvisle a doraz uhlovej polohy bol proti dorazu nastavenia polohy zvislého rezu (cc) a utiahnite upínaciu skrutku pre šikmé rezy.
- ◆ Stlačte hlavu pily dole tak, aby sa pilový kotúč práve zasunul do drážky pre pilový kotúč (s).
- ◆ Položte uholník (tt) na stôl a k boku pilového kotúča (oo) (obr. 15).

Varovanie! Nedotýkajte sa uholníkom hrotov zubov pilového kotúča.

Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:

- ◆ Poistnú maticu (ww) povoľte o niekoľko otáčok a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte skrutku nastavenia dorazu polohy šikmého rezu (cc) tak, aby ukazovateľ (xx) ukazoval 45° – 0° pri doraze uhlovej polohy opretom o doraz nastavenia polohy šikmého rezu.
- ◆ Silne utiahnite poistnú maticu (ww), pričom držte skrutku dorazu (cc).
- ◆ Ak ukazovateľ šikmých rezov (xx) neukazuje na meradlo šikmých rezov (g) nulovú polohu, povoľte skrutku (yy), ktorá upevňuje meradlo a ak je to nutné, upravte jeho polohu.

Nastavenie vodidla (obr. 17)

Horná časť vodidla môže byť nastavená tak, aby bola vytvorená vŕľa umožňujúca vykonanie úplného náklonu pily v uhle 45° vľavo a 0° vpravo.

Nastavenie ľavého bočného vodidla (v) a pravého bočného vodidla (c):

- ◆ Povoľte plastovú upináciu skrutku (k) a posuňte vodidlo doľava.
- ◆ Vykonajte skúšku s vypnutou pilou a skontrolujte vôľu. Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pilovému kotúču, čo zaručí maximálnu podporu obrobku bez toho, aby dochádzalo k problémom pri pohybe ramena pily smerom hore alebo dole.
- ◆ Pevne utiahnite upináciu skrutku.

Varovanie! Vodiace drážky (zz) môžu byť zanesené nečistotami. Na čistenie vodiacich drážok používajte vhodný prípravok alebo prúd nízkoťlakového vzduchu.

Kontrola a nastavenie uhla šikmého rezu (obr. 17, 18, 19)

- ◆ Povoľte upináciu skrutku ľavého vodidla (k) a posuňte hornú časť ľavého vodidla čo najďalej doľava.
- ◆ Povoľte upináciu skrutku šikmých rezov (p) a nastavte rameno pily do polohy šikmého rezu 45° vľavo.

Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:

- ◆ Poistnú maticu (ww) povoľte o niekoľko otáčok a zaskrutkujte alebo vyskrutkujte skrutku nastavenia dorazu polohy šikmého rezu (cc) tak, aby ukazovateľ (xx) ukazoval 45° pri doraze uhlovej polohy (z) opäť o doraz nastavenia polohy šikmého rezu.
- ◆ Silne utiahnite poistnú maticu (ww), pričom držte skrutku dorazu (aa).
- ◆ Na dosiahnutie šikmého rezu 0° alebo 45° doprava/doľava je nutné nastaviť tri skrutky nastavenia dorazu tak, aby sa rameno pily mohlo v prípade potreby pohybovať.

Nastavenie hĺbkového dorazu (rezanie drážok) (obr. 20)

Táto činnosť je nutná pre rezanie drážky.

- ◆ Dosku hĺbkového dorazu (hhh) prestavte na miesto podľa obr. 20.
- ◆ Pomocou rukoväti sklopte hlavu náradia do polohy, v ktorej sa dosiahne požadovaná hĺbka rezu.
- ◆ Nastavovacou skrutkou (ss) otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby sa koniec skrutky dotkol dorazu skrine.
- ◆ Rameno náradia sprevádzajte pomaly nahor.

Po dokončení rezania drážok vráťte dosku hĺbkového dorazu (hhh) do pôvodnej polohy.

Dbajte na to, aby sa pilový kotúč nedotýkal žiadnej časti základne krytu s drážkou pre pilový kotúč.

Ovládanie krytu a viditeľnosť

Ochranný kryt pilového kotúča vašej pily je navrhnutý tak, aby automaticky odkryl pilový kotúč pri spustení ramena pily dole a aby ho pri zdvihnutí ramena opäť zakryl.

Ochranný kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo demontáži pilového kotúča alebo pri vykonávaní kontroly pily. **KRYT PILOVÉHO KOTÚČA NIKDY NEZDVIHAJTE RUKOU, AK NIE JE PÍLA VYPNUTÁ.**

Poznámka: Určité špeciálne rezy budú vyžadovať, aby ste tento kryt zdvihli rukou. Predná časť krytu je z dôvodu lepšej viditeľnosti počas rezu vybavená lamelami. I keď clona s lamelami výrazne znižuje množstvo odletujúcich zvyškov materiálu, v kryte sú otvory, a preto musíte pri práci vždy používať ochranné okuliare.

Automatická elektrická brzda

Vaša píla je vybavená automatickou elektrickou brzdou, ktorá zastaví pilový kotúč do 10 sekúnd od uvoľnenia hlavného vypínača. Táto brzda nie je nastaviteľná.

Občas môže po uvoľnení hlavného vypínača dôjsť k oneskoreniu pri aktivácii brzd. V ojedinelých prípadoch nemusí dôjsť k aktivácii brzd. Všeobecne sa zastaví dobehom.

Ak dochádza k oneskoreniam alebo výpadkom, vykonajte 4 až 5 zapnutí a vypnutí pily. Ak nedôjde týmto spôsobom k odstráneniu problému, zverte opravu pily autorizovanému servisu STANLEY.

Pred vysunutím pilového kotúča z drážky sa vždy uistite, či došlo k zastaveniu pilového kotúča. Brzda nie je náhradou krytov a nezaistuje Vašu vlastnú bezpečnosť. Venujte pri práci pile maximálnu pozornosť.

Nastavenie krytu s drážkou pre pilový kotúč

Ak chcete nastaviť kryt s drážkou pre pilový kotúč, povoľte skrutky, ktoré tento kryt upevňujú. Kryt s drážkou pre pilový kotúč nastavte tak, aby bol, ak možno, čo najbližšie k pilovému kotúču, ale aby neprekážal jeho pohybu.

Uhlíky (obr. 1)

Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia vážneho zranenia pred premiestnením tohto náradia, pred výmenou jeho príslušenstva alebo pred vykonávaním akéhokoľvek nastavenia, toto náradie vždy vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.

Uhlíky pravidelne kontrolujte, pričom zástrčku náradia vytiahnite zo zásuvky, demontujte viečko držiaka uhlíka (W) držiace pružinou predpätú zostavu uhlíka. Dbajte na to, aby boli uhlíky čisté a aby sa voľne pohybovali vo svojich držiakoch. Opotrebený uhlík vždy vymieňajte tak, aby bol rovnako orientovaný v držiaku ako pred demontážou.

Používajte iba identické uhlíky STANLEY. Použitie správneho typu uhlíka je celkom nevyhnutné pre správnu funkciu elektrickej brzd. Pred použitím musí náradie bežať 10 minút bez zaťaženia. Kým nedôjde k riadnemu zabehnutiu uhlíkov, funkcia elektrickej brzd môže byť nepredvídateľná. Pri chode bez zaťaženia spúšťač spínač neuvádzajte, neprelepujte páskou ani inak nezaistujte.

Zaist'ovací gombík vodiacich tyčí (obr. 2)

Zaist'ovací gombík vodiacich tyčí (ddd) vám umožňuje pevné zaistenie hlavy pily, aby nedochádzalo k jej pohybu na vodiacich tyčiach. To je nutné pri vykonávaní určitých rezov alebo pri preprave pily.

Posuvný doraz (obr. 21)

Posuvný doraz (ggg) ovláda polohy tyčí vašej pily tak, aby sa mohli rezať lišty s najväčšou možnou výškou. AK POUŽÍVATE DORAZ POSUVU, VŽDY UTIAHNITE UPÍNACIU SKRUTKU VODIACICH TYČÍ, ABY STE ZABRÁNILI NEOČAKÁVANÉMU POHYBU POSUVNÉHO SYSTÉMU.

Zaist'ovací kolík hlavy pily (obr. 6)

Ak chcete hlavu pily zaistiť v spodnej polohe, stlačte ju dole, stlačte zaist'ovací kolík (o) a uvoľnite hlavu pily. Tak bude hlava pily pri prenášaní na iné miesto bezpečne zaistená v spodnej polohe. Ak chcete hlavu pily uvoľniť, stlačte ju dole a vytiahnite zaist'ovací kolík.

Použitie

Varovanie! Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

Varovanie! Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania.

Uistite sa, či je stroj z hľadiska výšky stola a stability umiestnený v bezpečnej z ergonomickej polohe. Poloha náradia na pracovisku musí byť zvolená tak, aby mala obsluha náradia dobrý prehľad a dostatok voľného priestoru v blízkosti náradia, čo umožní manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek obmedzenia.

Z dôvodu obmedzenia vplyvu vibrácií sa uistite, či nie je príliš nízka okolitá teplota pracovného prostredia, či sa vykonáva riadna údržba náradia a príslušenstva a či je veľkosť obrobkov vhodná pre toto náradie.

Pred použitím

- ◆ Upnite vhodný pilový kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pilové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky pily nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pilového kotúča.
- ◆ Nepokúšajte sa rezať príliš malé kusy.
- ◆ Nechajte pilový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte silu.
- ◆ Pred začatím rezania počkajte, kým motor pily nedosiahne maximálne otáčky.
- ◆ Uistite sa, či sú všetky zaist'ovacie a upínacie skrutky riadne utiahnuté.
- ◆ Upnite obrobok.
- ◆ Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, tieto pokyny sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ostatných materiálov. Nerezte s touto pilou železné materiály (železo

a oceľ) alebo murivo! Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče!

- ◆ Zaistite, aby sa používal kryt s drážkou pre pilový kotúč. Ak je drážka pre pilový kotúč širšia než 12 mm, s pilou nepracujte.
- ◆ Nikdy nerezte obrobky kratšie než 30 mm (obr. 22).

Zapnutie a vypnutie (obr. 23)

Ak chcete pílu zapnúť, zatlačte odisťovaciu páčku (dd) smerom doľava a potom stlačte spúšťací spínač (ll). Píla bude v chode, kým bude stlačený tento vypínač. Pred vykonaním rezu počkajte, pokiaľ pilový kotúč nedosiahne maximálne prevádzkové otáčky. Ak chcete pílu vypnúť, uvoľnite tento vypínač. Pred zdvihnutím hlavy pily počkajte, kým nedôjde k zastaveniu kotúča. Neexistujú žiadne prostriedky na zaistenie vypínača v polohe „zapnuté“. Otvor (y) v spúšťacom spínači je určený na vloženie visacej zámkovej zámky, aby bolo umožnené jeho uzamknutie v polohe „vypnuté“.

Systém LED pracovného svetidla (obr. 1, 23)

Systém LED pracovného svetidla je vybavený spínačom „zapnuté/vypnuté“ (bb) nezávislým od spúšťacieho spínača pokosovej pily.

Toto svetidlo nemusí byť zapnuté, aby mohla píla pracovať.

Rezanie po čiare vyznačenej ceruzkou na drevenom obrobku:

- ◆ Zapnite spínač (bb) a potom stiahnite dole ovládaciu rukočť (a) tak, aby bol pilový kotúč čo najbližšie k rezanému obrobku. Na drevenom obrobku sa objaví tieň pilového kotúča.
- ◆ Zarovnajte čiaru rezu vyznačenú ceruzkou s okrajom tieňa pilového kotúča. Možno bude potrebné nastaviť uhol šikmého a pokosového rezu, aby sa čiara rezu vyznačená ceruzkou presne prekrývala.

Poloha tela a rúk pri rezaní

Správna poloha tela a rúk pri obsluhu pokosovej pily uľahčí rezanie a zaistiť vyššiu presnosť a bezpečnosť.

- ◆ Nikdy nekladajte ruky do blízkosti pracovného priestoru.
- ◆ Udržujte ruky vo vzdialenosti minimálne 150 mm od pilového kotúča.
- ◆ Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v predpísanej polohe, kým nedôjde k uvoľneniu spínača pily a k úplnému zastaveniu pilového kotúča.
- ◆ Pred vlastným vykonaním rezu vždy skontrolujte dráhu pilového kotúča chodom bez zaťaženia.
- ◆ Pri práci neprekrižujte ruky.
- ◆ Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržujte rovnováhu.
- ◆ Pri pohybe ramena pily smerom doprava alebo doľava, kopírujte telom pohyby pily a stojte bezpečne na pravej alebo ľavej strane pily.
- ◆ Pri sledovaní čiar rezu používajte otvory v kryte.

Rezanie s vašou pilou

Ak vykonávate rez obrobku s väčšími rozmermi než 82 × 110 mm (82 × 74 mm pri pokose 450), vykonávajte s uvoľnenou zaistovacou skrutkou vodiacich tyčí (ddd) pohyb smerom von-dole-späť.

Príťahuje pílu smerom k sebe, spúšťajte hlavu píly dole smerom k obrobku a pomaly tlačte pílu späť, aby došlo k dokončeniu rezu. Pri vyťahovaní dajte pozor, aby sa píla nedostala do kontaktu s hornou stranou obrobku. Píla môže pracovať aj smerom k Vám, ale môže dôjsť k úrazu alebo k poškodeniu obrobku. Ak sa funkcia posuvu píly nepoužíva, zaistíte, aby bola hlava píly zatlačená čo najviac dozadu a utiahnite zaistovací gombík vodiacich tyčí. Tým sa pri rezaní obrobku zabráni posuvu píly po vodiacich tyčiach.

Poznámka: Aj keď je táto píla určená na rezanie dreva a mnohých neželezných materiálov, informácie sa týkajú len rezania dreva. Rovnaké pokyny platia aj pre rezanie ďalších materiálov. NEREŽTE S TOUTO PÍLOU ŽELEZNÉ MATERIÁLY (ŽELEZO A OCEĽ) ALEBO MURIVO.

Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.

Základné rezy

Zvislý priamy priečný rez (obr. 1, 2, 24)

Poznámka: Vždy používajte pilový kotúč s priemerom 254 mm a s priemerom upínacieho otvoru 25,4 mm, aby ste dosiahli požadované prevádzkové výkony.

- ◆ Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (e) a stlačte dole záračku pokosu (t), aby sa uvoľnilo rameno pokosových rezov.
- ◆ Zaistíte západku pokosových rezov v polohe 0° a utiahnite upínaciu skrutku pokosových rezov (e).
- ◆ Umiestnite drevo určené na rezanie k vodidlu (c, v).
- ◆ Držte ovládaciu rukoväť (a) a odistovaciu páčku (dd) tlačte doľava.
- ◆ Stlačte spúšťací spínač (l), aby došlo k spusteniu motora.
- ◆ Stlačte hlavu píly tak, aby pilový kotúč prechádzal rezaným obrobkom a krytom s drážkou pre pilový kotúč (s).
- ◆ Po dokončení rezu uvoľníte spúšťací spínač a pred návratom hlavy píly do jej hornej pokojovej polohy počkajte, kým sa pilový kotúč úplne nezastaví.

Zvislé pokosové priečne rezy (obr. 1, 2, 25)

- ◆ Povoľte upínaciu skrutku pokosových rezov (e) a stlačte dole záračku pokosu (t). Nastavte hlavu v požadovanom uhle smerom doľava alebo doprava.
- ◆ Záračka pokosu sa automaticky umiestni na 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°. Ak sa požaduje akýkoľvek medziľahlý uhol alebo 52°, pevne držte hlavu a zaistíte utiahnutím upínacej skrutky pokosových rezov (e).
- ◆ Pred vykonávaním rezu sa vždy uistite, či je zaistovacia páka pokosových rezov riadne zaistená.
- ◆ Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečných rezoch.

Varovanie! Pri pokosovom reze koncovej časti obrobku s malým orezom umiestnite obrobok tak, aby bol odrezok na strane pilového kotúča väčším uhlom k vodidlu. To znamená ľavý pokos, odrezok vpravo – pravý pokos, odrezok vľavo.

Šikmé rezy (obr. 1, 2, 26)

Uhly šikmých rezov môžu byť nastavené od 0° vpravo až po 45° vľavo a rez sa môže vykonať s ramenom pre pokosové rezy nastaveným v polohe od nuly do maximálne 45° vpravo alebo vľavo.

- ◆ Povoľte upínaciu skrutku ľavého vodidla (k) a posuňte hornú časť ľavého vodidla (v) čo najďalej doľava. Povoľte upínaciu skrutku šikmých rezov (p) a nastavte požadovaný uhol šikmého rezu.
- ◆ Pevne utiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov (p).
- ◆ Ďalej postupujte ako pri zvislých priamych priečných rezoch.

Prekonanie šikmého rezu 0° (obr. 27)

Vyradenie dorazu šikmých rezov vám umožňuje naklonenie píly smerom doprava za polohu 0°. Ak je doraz zaistený, táto píla sa pri posune zľava automaticky zastaví v polohe 0°. Ak chcete vykonať dočasný presun doprava za polohu 0°, vytiahnite upínaciu skrutku šikmých rezov (fff). Len čo rukoväť uvoľníte, záračka opäť zaskočí späť. Upínaciu skrutku šikmých rezov je možné uvoľniť otočením o 90°. Ak je v polohe 0°, doraz je vo svojej polohe zaistený. Pri presune za doraz nakloňte pílu mierne doľava.

Kvalita rezov

Kvalita a čistota akéhokoľvek rezu závisí od mnohých faktorov, napríklad od rezaného materiálu. Najvyššiu kvalitu rezu pri rezaní tvarových obkladacích prvkov a pri iných presných prácach dosiahnete pri použití ostrého karbidového kotúča (so 60 zubmi) a pomalšieho pre drevo, ostrého karbidového kotúča (s 80 – 120 zubmi) a pomalšieho pre hliník. Kvalitu rezu tiež zvyšuje rovnomerný a pomalý posuv píly pri rezaní.

Varovanie! Dbajte na to, aby sa materiál počas rezania nechvel alebo aby sa nepohyboval. Obrobok vždy riadne upevnite. Pred zdvihnutím ramena píly vždy počkajte, pokiaľ sa pilový kotúč úplne nezastaví. Ak dochádza k triešteniu zadnej časti rezu obrobku, nalepte na obrobok v mieste rezu lepiacu pásku. Vykonajte rez cez lepiacu pásku a po ukončení rezu pásku opatrne odlepte.

Rezanie obrobkov rovnakej dĺžky (obr. 28)

Dĺžkový doraz (ee) je možné používať na jednoduché rezanie obrobkov rovnakej dĺžky.

Dĺžkový doraz je upevnený k pracovnej podpere píly (ii).

- ◆ Rozložte dĺžkový doraz (ee)
- ◆ Nastavte pracovnú podporu píly (ii) na požadovanú dĺžku.

Rozšírenie stola píly (obr. 28)

- Dlhé obrobky vždy podoprite.
- Najlepšie výsledky pri rozšírení šírky stola vašej píly dosiahnete použitím pracovnej podpery píly (ii). Dlhé obrobky podoprite bežnými prostriedkami, ako sú stojany alebo tesárske podpery, aby ste zabránili pádu obrobku.
- Povoľte skrutku (h), podľa potreby rozšírite pracovnú podperu (ii). Potom utiahnite skrutku (h).

Upnutie obrobku (obr. 3, 29, 30)

- Kedykoľvek je to možné, upnite drevo/hliník k pile.
- Najlepšie výsledky dosiahnete použitím úpinky (gg), ktorá je určená na použitie s vašou pilou. Kedykoľvek je to možné, upnite obrobok k vodidlu. Môžete upínať ku ktorejkoľvek strane pilového kotúča. Nezabudnite úpinku umiestniť na pevný a rovný povrch vodidla.
- Montáž úpinky: Zasuňte vertikálnu úpinku do otvorov (mm) podľa obr. 7 a potom otočte do správnej polohy. Ak je nutná horizontálna úpinka, upevnite horizontálnu úpinku do otvorov (qq) podľa obr. 30.

Varovanie! Pri rezaní neželezných kovov vždy používajte upínaciu svorku materiálu.

Varovanie! Pri rezaní malých kusov vždy používajte vertikálnu aj horizontálnu úpinku.

Rezanie extrudovaného hliníka

Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte rezať hrubý alebo guľatý extrudovaný hliník. Hrubý extrudovaný hliník sa môže počas chodu uvoľniť a guľatý extrudovaný hliník nie je možné týmto náradím spoľahlivo zaistiť.

Pri zaistovaní extrudovaného hliníka používajte dištančné bloky alebo odpadové kusy podľa obr. 28, aby sa predišlo deformácii hliníka. Pri rezaní extrudovaného hliníka používajte rezné mazivo, aby sa na kotúči neohradil hliník.

Rezanie rámov obrazov, rámciekov a ďalších štvorstenových projektov (obr. 32, 33)

Obkladové lišty a ďalšie rámcčky

Pred rezaním tvarových obkladacích lišt a rámov si najskôr na kúskoch dreva vyskúšajte spôsob rezania, kým si nebudete istí, že prácu bez problémov zvládnete. Vaša píla je dokonale prispôbená na rezanie šikmých a pokosových spojovacích rezov, ako je zobrazené na obr. 32. Zobrazený spoj môže byť vytvorený niektorým z nasledujúcich spôsobov.

Použitie nastavenia šikmých rezov

Šikmý rez pre dve lišty je pri každej lište nastavený na hodnotu 45°. Výsledný spoj zvierá uhol 90°. Rameno pokosových rezov je zaistené v nulovej polohe. Rezaný kus je položený širšou plochou stranou na stôl píly a užšou stranou sa opiera o vodidlo.

Použitie nastavenia pokosových rezov

Rovnaký rez sa môže vykonať pri opretí obrobku širšou plochou o vodidlo po nastavení píly na vykonávanie pokosových rezov vpravo a vľavo.


Tieto dva nákresy (obr. 29, 30) platia iba pre výrobky so štyrmi stenami. Pri spájaní výrobkov s viacerými stenami sa musia zmeniť uhly pokosových a šikmých rezov. Nasledujúca tabuľka zobrazuje veľkosť uhlov pre rôzne výrobky s rôznym počtom stien za predpokladu, že sú všetky steny rovnako dlhé. Pri tvaroch, ktoré nie sú uvedené v tomto diagrame, rozdeľte 180° počtom stien, aby ste určili uhly pokosového a šikmého rezu.

Počet stien	Uhol pokosového alebo šikmého rezu
4	45°
5	36°
6	30°
7	25,7°
8	22,5°
9	20°
10	18°

Kombinovaný pokosový rez (obr. 32, 33, 34, 35)

Kombinovaný pokosový rez je rez vykonávaný súčasne pomocou uhla pokosového rezu (obr. 30) a uhla šikmého rezu (obr. 30). Ide o druh rezu používaný na výrobu rámciekov alebo boxov so šikmými stenami, ako je napríklad výrobok na obr. 34.

Varovanie! Ak sa odlišuje uhol rezu pri vykonávaní jednotlivých rezov, skontrolujte, či je riadne dotiahnutá upínacia rukoväť šikmých rezov aj upínacia skrutka pokosových rezov. Tieto prvky je nutné dotiahnuť po vykonaní každej zmeny šikmého alebo pokosového uhla.

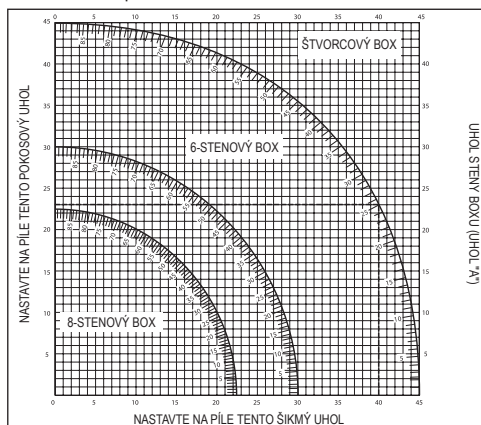

- ◆ Uvedený diagram vám bude pomáhať pri voľbe správneho nastavenia uhlov šikmých a pokosových rezov pri kombinovaných pokosových rezocho. Pri práci s diagramom si zvolíte požadovaný uhol „A“ (obr. 32) vášho projektu a lokalizuje tento uhol na zodpovedajúcom oblúku v diagrame.

Z tohto bodu sledujte priamku vedúcu priamo dole, kde nájdete správnu hodnotu uhla šikmého rezu, a ak budete sledovať priamku vedúcu vodorovne z tohto bodu, získate správnu hodnotu uhla pokosového rezu.

- ◆ Nastavte na pile predpísané uhly a vykonajte niekoľko skúšobných rezov.
- ◆ Vyskúšajte, či budú jednotlivé diely lícovať.
- ◆ Príklad: Na zhotovenie výrobku so 4 stenami s vonkajším uhlom 25° (uhol „A“) (obr. 32) použite horný pravý oblúk. Nájdite na oblúku hodnotu uhla 25°. Sledujte na každej strane vodorovnú priamku a dostanete nastavenie uhla pokosového rezu (23°). Obdobným spôsobom sledovaním zvislej priamky hore či dole dostanete nastavenie uhla šikmého rezu (40°). Vždy vykonajte niekoľko rezov na odpadovom materiáli kvôli kontrole nastavenia pily.

Rezanie podlahových obkladových lišt

Pri rezaní podlahových obkladových lišt vždy utiahnite zaistovací gombík vodiacich tyčí (ddd) a posuvný doraz (ggg). Rezanie podlahových obkladových lišt sa vykonáva s uhlom šikmého rezu 45°.

- ◆ Pred vykonávaním akéhokoľvek rezu vykonajte vždy skúšobné rezy vo vypnutom stave.
- ◆ Všetky rezy sa vykonávajú so zadnou časťou lišty položenou plochou stranou na pile.

Vnútrotný roh

L'avá strana

- ◆ Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty opretá o vodidlo.
- ◆ Ponechajte si ľavú odrezanú časť.

Pravá strana

- ◆ Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty opretá o vodidlo.
- ◆ Ponechajte si ľavú odrezanú časť.

Vonkajší roh

L'avá strana

- ◆ Umiestnite lištu tak, aby bola spodná časť lišty opretá o vodidlo.
- ◆ Ponechajte si pravú odrezanú časť.

Pravá strana

- ◆ Umiestnite lištu tak, aby bola horná časť lišty opretá o vodidlo.
- ◆ Ponechajte si pravú odrezanú časť.

Rezanie stropných lišt

Rezanie stropných lišt sa vykonáva pomocou kombinovaných pokosových rezov.

Z dôvodu dosiahnutia extrémnej presnosti je vaša píla opatrená prednastavenými dorazmi pre uhol pokosového rezu 31,6° a na meradle šikmého rezu je aj značka na 33,9°.

Tieto nastavenia sú pre štandardné stropné lišty s horným uhlom 52° a so spodným uhlom 38°.

- ◆ Pred vykonávaním konečných rezov si vykonajte skúšobné rezy na odpadovom materiáli.
- ◆ Všetky rezy sa vykonávajú pomocou ľavého šikmého rezu a so zadnou časťou lišty položenou na základni.

Vnútrotný roh

L'avá strana

- ◆ Oprite o vodidlo hornú časť lišty.
- ◆ Pravý pokosový rez.
- ◆ Ponechajte si ľavú odrezanú časť.

Pravá strana

- ◆ Oprite o vodidlo spodnú časť lišty.
- ◆ Ľavý pokosový rez.
- ◆ Ponechajte si ľavú odrezanú časť.

Vonkajší roh

L'avá strana

- ◆ Oprite o vodidlo spodnú časť lišty.
- ◆ Ľavý pokosový rez.
- ◆ Ponechajte si ľavú odrezanú časť.

Pravá strana

- ◆ Oprite o vodidlo hornú časť lišty.
- ◆ Pravý pokosový rez.
- ◆ Ponechajte si pravú odrezanú časť.

Špeciálne rezy

- ◆ Všetky rezy sa vykonávajú s materiálom upnutým k stolu a vodidlu. Zaisťte, aby bol obrobok riadne upnutý.

Rezanie ohnutých materiálov (obr. 36, 37)

Pri rezaní ohnutých materiálov tieto obrobky vždy umiestnite tak, ako je zobrazené na obr. 36 a nikdy tak, ako je zobrazené na obr. 37.

Nesprávne umiestnenie obrobku spôsobí tesne pred dokončením rezu zovretie pilového kotúča.

Rezanie rozmerých obrobkov (obr. 37)

Občas sa stane, že je kus dreva príliš veľký na to, aby sa dostal pod kryt pilového kotúča. Malý nárast výšky je možné dosiahnuť odklopením ochranného krytu úplne von, ako je uvedené na obr. 37.

Tento spôsob používajte pokiaľ možno čo najmenej, len ak je to nevyhnutné. Píla bude i v tomto prípade pracovať správne

a bude možné rezanie väčších rezov. PRI PREVÁDZKE PÍLY NIKDY NEUVÄZUJTE, NEPRIPEVŇUJTE A NEDRŽTE OCHRANNÝ KRYT V OTVORENEJ POLOHE.

Odsávanie prachu (obr. 2, 3)

Pripevnite vak na prach (ff) k adaptéru na odsávanie prachu (n).

Varovanie! Kedykoľvek je to možné, pripojte zariadenie na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky príslušných predpisov týkajúcich sa prachových emisií.

Pripojte k pile zariadenie na odsávanie prachu spĺňajúce požiadavky príslušných predpisov. Rýchlosť vzduchu pripojeného systému bude 20 m/s $\pm$ 2 m/s.

Rýchlosť je meraná v spojovacej trubici v bode pripojenia, s pripojenou pilou, ktorá nie je v chode.

Preprava (obr. 2, 6)

Z dôvodu zaistenia pohodlného prenášania tejto pily bola na hornú časť ramena pily umiestnená rukoväť (m) na prenášanie.

- Pri preprave pily stlačte hlavu pily a stlačte zaistovací kolík (o).
- Pri preprave pily vždy používajte rukoväť na prenášanie (m) alebo miesta na uchopenie pily (r).

Príslušenstvo

Výkon vášho náradia závisí od používaného príslušenstva. Príslušenstvá STANLEY sú navrhnuté a vyrobené podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie výkonu vášho zariadenia. Použitím tohto príslušenstva docielite najlepší výsledok, aký vám vaše náradie môže poskytnúť.

Údržba

Vaše náradie STANLEY s napájacím káblom alebo napájané akumulátorom bolo skonštruované tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.

Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradia napájaného káblom alebo akumulátorom:

- Vypnite zariadenie/náradie a odpojte ho od siete.
- Alebo zariadenie/náradie vypnite a vyberte z neho akumulátor, ak je toto zariadenie/náradie napájané odoberateľným akumulátorom.
- Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému vybitiu akumulátora.
- Pred čistením odpojte nabíjačku od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
- Vetracie otvory zariadenia/náradia/nabíjačky pravidelne čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
- Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.

- Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z vnútornej časti náradia (ak je náradie opatrené skľučovadlom).

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com

Technické údaje

		SM16
Napájacie napätie	V	220 – 240
Frekvencia	Hz	50/60
Prikon	W	1800
Priemer pilového kotúča	mm	254
Hrúbka drážky pre pilový list	mm	2,8
Priemer upínacieho otvoru	mm	30
Max. otáčky pilového kotúča	min ⁻¹	4800
Pokosový rez (maximálne polohy)	ľavý pravý	47° 52°
Šikmý rez (maximálne polohy)	ľavý pravý	45° 45°
Pokosový rez 0°, šikmý rez 0°		92 mm × 285 mm / 80 mm × 310 mm
Pokosový rez 45°, šikmý rez 0°		92 mm × 190 mm / 80 mm × 210 mm
Pokosový rez 0°, šikmý rez 45° vľavo		47 mm × 285 mm / 45 mm × 310 mm
Pokosový rez 45°, šikmý rez 45° vľavo		47 mm × 190 mm / 45 mm × 210 mm
Pokosový rez 0°, šikmý rez 45° vpravo		35 mm × 285 mm / 25 mm × 310 mm
Pokosový rez 45°, šikmý rez 45° vpravo		35 mm × 190 mm / 25 mm × 210 mm
Čas automatického zastavenia pilového kotúča	s	< 10,0
Hmotnosť	kg	18,6

Hladina akustického tlaku podľa normy EN62841:		
Akustický tlak (L_{pA})	dB(A)	94,5
Odchýlka akustického tlaku (K_{pA})	dB(A)	3
Akustický výkon (L_{wA})	dB(A)	105
Odchýlka akustického výkonu (K_{wA})	dB(A)	3

Vyhlasenie o zhode EC

SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



SM1800 – Pokosová píla

Spoločnosť STANLEY vyhlasuje, že tieto výrobky opisované v časti „Technické údaje“ spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-3- 9:2020+A11:2020.

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smerníc 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť STANLEY na nasledujúcej adrese alebo na adresách uvedených na konci tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti STANLEY.

Patrick Diepenbach

Patrick Diepenbach
 Riaditeľ, Benelux
 STANLEY,
 Richard-Klinger-Strasse 11,
 65510 Idstein,
 Nemecko
 14. 3. 2023

Záruka

Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní vaše zmluvné práva, ak ste súkromný neprofesionálny používateľ. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálnej alebo výrobnnej chyby za nasledujúcich podmienok:

- ◆ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho obsluhu.
- ◆ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
- ◆ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
- ◆ Bol predložený doklad o kúpe.
- ◆ Výrobok Stanley® FatMax® bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného predajcu Stanley® FatMax® v katalógu Stanley® FatMax® alebo kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley® FatMax® a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA

Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom termíne.

- ◆ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od kúpy.
- ◆ Registrácia je na tejto adrese:
<http://www.stanley.eu/3>.

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

CZ**ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST****STANLEY**
FATMAX

ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ LEHOTA POSKYTOVANÁ PREDÁJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:

- ☐ 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebitel pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi na súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 820 Občianskeho zákonníka)
- ☐ 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci vyhlasuje, že účel nákupu je na:

- ☐ Přímou osobní spotřebu/přímou osobnú spotrebu
☐ Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladničního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu – faktúry:

.....

TYP VÝROBKU:**CZ**

Výrobní kód

Datum prodeje

Razítko prodejny
Podpis**SK**

Číslo série

Dátum predaja

Pečiatka predajne
Podpis

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručních opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis